

如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于 2025 年 12 月 5 日 17:00 之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025 年 12 月 5 日 17:00 之后到达本公司的邮件将不再受理）。

一、项目说明

- 1、采购人：徐州市泉山区农业农村水务局。
- 2、采购项目名称：徐州市泉山区淮河流域入河（湖）排污口“一口一策”整治项目。
- 3、项目主要内容：包含排水口场地清杂、排水口维修、翻新、管道、检查井清淤、垃圾外运、设置生态浮岛、生物膜净化系统、资料收集及系统填报及系统销号、现场水质检测、土方开挖、成品沉淀池吊装、土方回填、土方外运、原有排水口拆除等，具体详见项目清单、具体实施要求。
- 4、本项目不接受超过人民币 99.9857 万元（采购项目预算金额）的报价（首次报价和最终报价）。

报价包括项目完成的所有费用，供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的包含并不限于人工费、材料费、机械费、工器具设备费、检测费、税费、保险、培训、售后服务、验收、利润等供应商认为可能发生的相关的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、服务期限：

自合同签订之日起 60 日历天内完成。

三、项目概况及总体服务要求：





EA-320311-0005-QT-00

泉山区翟山街道昆仑御一期北5米城镇雨洪排口2

排污口对应的排污通道不规范, 超标排放: 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V类标准: COD44mg/l, 超标0.1倍, 氨氮9.16mg/l, 超标3.58倍, 总磷0.48mg/l, 超标0.2倍。

根据现场实际情况查明原因, 开展管网调查, 整治混接错接管网; 对排污通道进行检修、更新, 对排污通道进行清掏, 消除堵点, 确保排水畅通; 布置排口预处理系统



EA-320311-0177-QT-00

泉山区翟山街道欣欣路84号昆仑御北侧50米水质异常河汉

使用该排污口的排污单位未按规定排放污水, 超标排放: 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V类标准: 氨氮2.65mg/l, 超标0.32倍

排查污染源, 设置规范采样点, 制定日常监测计划, 开展数据分析, 布置模块化滤净系统, 处理达标后排放; 加强日常管理, 落实专业维护队伍: 做好河道水域的定期巡查监管、河道岸线环境治理等措施。实施排污口规范化建设, 最终形成长效管理机制。




EA-320311-0013-QT-00

泉山区翟山街道奎河西路徐州国祯水务运营有限公司北侧200米城镇雨洪排口

排污口对应的排污通道不规范, 超标排放: 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V类标准: 总磷0.70mg/l, 超标0.75倍

根据现场实际情况查明原因, 开展管网调查, 整治混接错接管网; 对排污通道进行检修、更新, 对排污通道进行清掏, 消除堵点, 确保排水畅通; 布置排口预处理系统



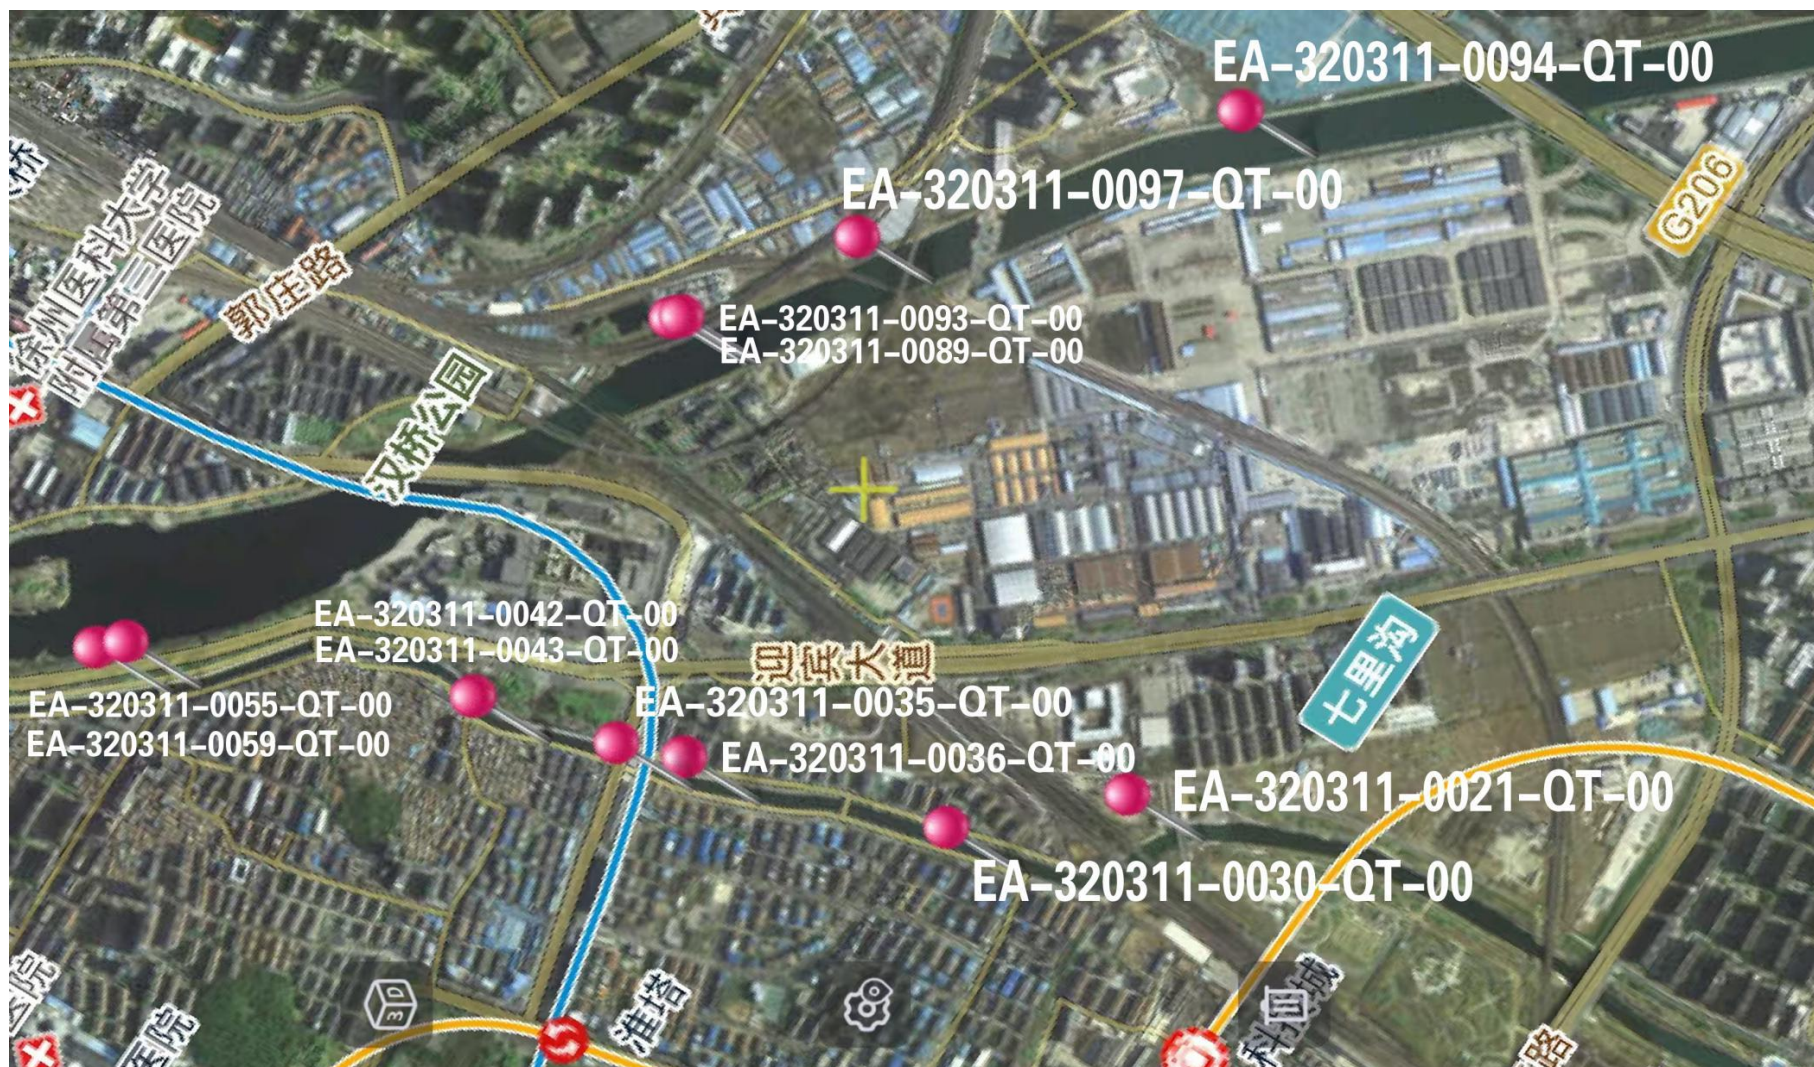



EA-320311-0089-QT-00

泉山区七里沟街道中国铁路上海局集团有限公司徐州职工培训基地北侧10米城镇雨洪排口

排污口对应的排污通道不规范, 超标排放:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V类标准: COD68mg/l, 超标0.7倍, 氨氮4.09mg/l, 超标1.04倍, 总磷0.69mg/l, 超标0.725倍

根据现场实际情况查明原因, 开展管网调查, 整治混接错接管网; 对排污通道进行检修、更新, 对排污通道进行清掏, 消除堵点, 确保排水畅通; 布置排口预处理系统



EA-320311-0093-QT-00

泉山区七里沟街道中国铁路上海局集团有限公司徐州职工培训基地北侧10米城镇雨洪排口2

排污口对应的排污通道不规范超标排放:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V类标准: COD49mg/l, 超标0.225倍, 氨氮4.95mg/l, 超标1.475倍, 总磷0.70mg/l, 超标0.75倍

排查污染源, 设置规范采样点, 制定日常监测计划, 开展数据分析, 布置模块化滤净系统, 处理达标后排放; 加强日常管理, 落实专业维护队伍; 做好河道水体的定期巡查监管、河道岸线环境治理等措施。实施排污口规范化建设, 最终形成长效管理机制。



EA-320311-0094-QT-00

泉山区七里沟街道淮汽车城北侧20米城镇雨洪排口

排污口对应的排污通道不规范, 超标排放:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V类标准: COD53mg/l, 超标0.325倍, 氨氮10.7mg/l, 超标4.35倍, 总磷0.97mg/l, 超标1.425倍

根据现场实际情况查明原因, 开展管网调查, 整治混接错接管网; 对排污通道进行检修、更新, 对排污通道进行清掏, 消除堵点, 确保排水畅通; 布置排口预处理系统



EA-320311-0097-QT-00

泉山区七里沟街道工业园路188号跨河大桥东南侧100米城镇雨洪排口

排污口对应的排污通道不规范, 超标排放:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V类标准: COD76mg/l, 超标0.9倍, 氨氮14.4mg/l, 超标6.2倍, 总磷2.08mg/l, 超标4.2倍

根据现场实际情况查明原因, 开展管网调查, 整治混接错接管网; 对排污通道进行检修、更新, 对排污通道进行清掏, 消除堵点, 确保排水畅通; 布置排口预处理系统



EA-320311-0042-QT-00

EA-320311-0043-QT-00

泉山区奎山街道奎河西路金奎小区东侧
10米城镇雨洪排口3

排污口对应的排污通道不规范

超标排放：《地表水环境质量标准》
（GB3838-2002）Ⅴ类标准：COD99mg/l，超
标 1.48 倍，氨氮 51.3mg/l，超标 24.65 倍，总
磷 1.63mg/l，超标 3.08 倍。

超标排放：《地表水环境质量标准》
（GB3838-2002）Ⅴ类标准：COD199mg/l，
超标 3.98 倍，氨氮 50.1mg/l，超标 24.05 倍，
总磷 5.63mg/l，超标 13.08 倍。

根据现场实际情况查明原因，开展管网
调查，整治混接错接管网；对排污通道进行
检修、更新，对排污通道进行清掏，消除堵
点，确保排水畅通；布置排口预处理系统



EA-320311-0055-QT-00

泉山区奎山街道奎河西路东侧 5m 城镇雨
洪排口

排污口对应的排污通道不规范

超标排放：《地表水环境质量标准》
（GB3838-2002）Ⅴ类标准：COD200mg/l，超
标 4.0 倍，氨氮 68.4mg/l，超标 33.2 倍，总磷
7.99mg/l，超标 18.98 倍。

根据现场实际情况查明原因，开展管网
调查，整治混接错接管网；对排污通道进行
检修、更新，对排污通道进行清掏，消除堵
点，确保排水畅通；



EA-320311-0059-QT-00

泉山区奎山街道奎河西路奎东桥南 10m
城镇雨洪排口

排污口对应的排污通道不规范

超标排放：《地表水环境质量标准》
（GB3838-2002）Ⅴ类标准：COD78mg/l，超
标 0.95 倍，氨氮 41.9mg/l，超标 20 倍，总磷
4.70mg/l，超标 10.8 倍。

根据现场实际情况查明原因，开展管网
调查，整治混接错接管网；对排污通道进行
检修、更新，对排污通道进行清掏，消除堵
点，确保排水畅通；布置排口预处理系统



EA-320311-0021-QT-00.

泉山区七里沟街道彭城大院西侧 50 米城镇雨洪排口

排污口对应的排污通道不规范

超标排放:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准:氨氮 14.2mg/l, 超标 6.1 倍, 总磷 1.73mg/l, 超标 3.325 倍。

根据现场实际情况查明原因,开展管网调查,整治混接错接管网;对排污通道进行检修、更新,对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通;布置排口预处理系统



EA-320311-0030-QT-00

泉山区奎山街道奎河西路奎园小区(淮塔东路)东侧 10 米城镇雨洪排口

排污口对应的排污通道不规范

超标排放:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准:氨氮 9.52mg/l, 超标 3.76 倍, 总磷 0.66mg/l, 超标 0.65 倍。

根据现场实际情况查明原因,开展管网调查,整治混接错接管网;对排污通道进行检修、更新,对排污通道进行清掏,消除堵点,



EA-320311-0035-QT-00

泉山区奎山街道奎河西路奎园小区(淮塔东路)东侧 20 米城镇雨洪排口

排污口对应的排污通道不规范

超标排放:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准:COD49mg/l, 超标 0.23 倍, 氨氮 2.96mg/l, 超标 0.48 倍

根据现场实际情况查明原因,开展管网调查,整治混接错接管网;对排污通道进行检修、更新,对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通;布置排口预处理系统



EA-320311-0036-QT-00

泉山区奎山街道奎河西路奎园小区(淮塔东路)东 10 米城镇雨洪排口

排污口对应的排污通道不规范

超标排放:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准:COD48mg/l, 超标 0.2 倍, 氨氮 32.9mg/l, 超标 15.5 倍, 总磷 2.99mg/l, 超标 6.5 倍。

根据现场实际情况查明原因,开展管网调查,整治混接错接管网;对排污通道进行检修、更新,对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通;布置排口预处理系统





EA-320311-0047-QT-00

泉山区永安街道湖东路湖滨公园管理处西南 100 米城镇雨洪排口

排污口对应的排污通道不规范

超标排放：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准：COD60mg/l，超标 0.5 倍，氨氮 16.9mg/l，超标 7.45 倍，总磷 1.84mg/l，超标 3.6 倍。

根据现场实际情况查明原因，开展管网调查，整治混接错接管网；对排污通道进行检修、更新，对排污通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通；布置排口预处理系统



EA-320311-0068-QT-00

泉山区金山街道东北角 5 米城镇雨洪排口

排污口对应的排污通道不规范

超标排放：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准：总氮超标 0.5 倍

根据现场实际情况查明原因，开展管网调查，整治混接错接管网；对排污通道进行检修、更新，对排污通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通；布置排口预处理系统



EA-320311-0081-QT-00

泉山区王陵街道玉带西街东方润园东侧 10 米城镇雨洪排口

排污口对应的排污通道不规范
超标排放：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准：氨氮 31.3mg/l，超标 14.65 倍，总磷 3.80mg/l，超标 8.5 倍。

根据现场实际情况查明原因，开展管网调查，整治混接错接管网；对排污通道进行检修、更新，对排污通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通；布置排口预处理系统




EA-320311-0088-QT-00

泉山区王陵街道和悦私厨云西小区东侧 10 米城镇雨洪排口

排污口对应的排污通道不规范

超标排放：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准：COD495mg/l，超标 11.38 倍，氨氮 64.8mg/l，超标 31.4 倍，总磷 7.00mg/l，超标 16.5 倍。

根据现场实际情况查明原因，开展管网调查，整治混接错接管网；对排污通道进行检修、更新，对排污通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通；布置排口预处理系统

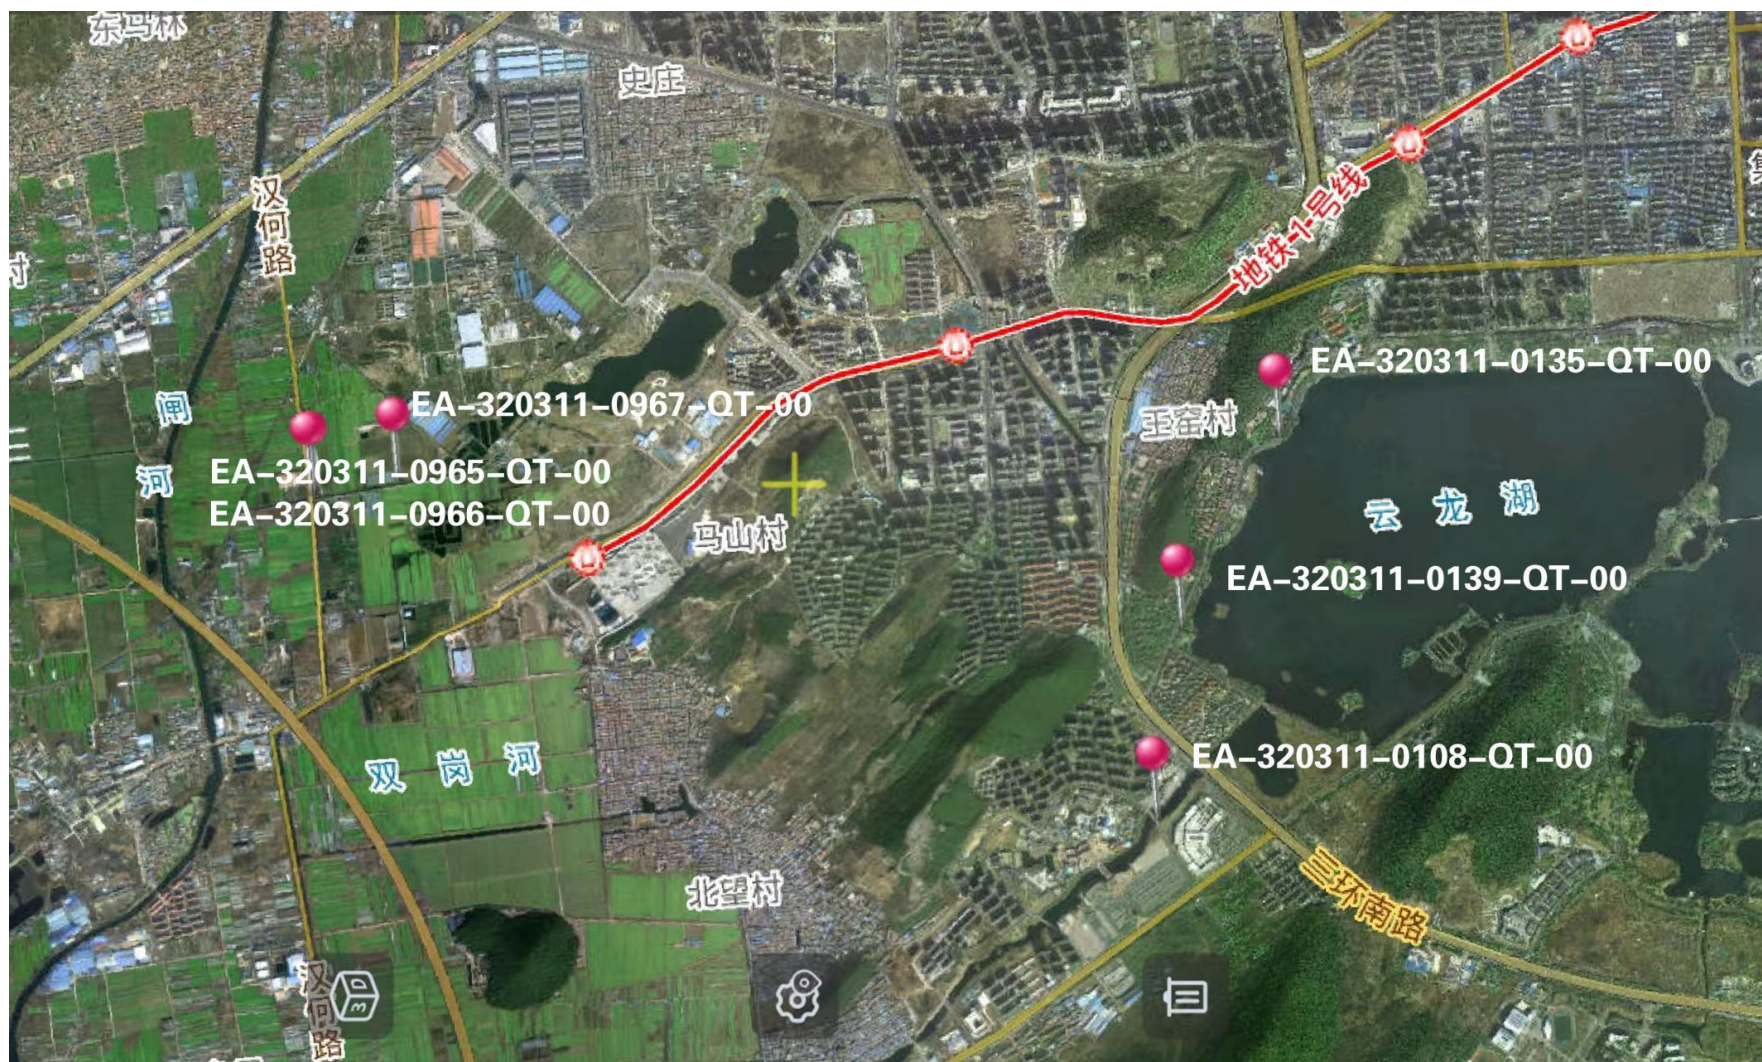



EA-320311-0108-QT-00

泉山区金山街道 max mara 徐州乐园度假区东侧 10 米城镇雨洪排口

排污口对应的排污通道不规范

超标排放：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准：氨氮 15.7mg/l，超标 6.85 倍，总磷 0.75mg/l，超标 0.875 倍。

根据现场实际情况查明原因，开展管网调查，整治混接错接管网；对排污通道进行检修、更新，对排污通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通；布置排口预处理系统



EA-320311-0135-QT-00

泉山区金山街道湖西路徐州云龙湖旅游景区西侧 5 米城镇雨洪排口

排污口对应的排污通道不规范

超标排放：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准：COD100mg/l，超标 1.5 倍，

根据现场实际情况查明原因，开展管网调查，整治混接错接管网；对排污通道进行检修、更新，对排污通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通；布置排口预处理系统



EA-320311-0139-QT-00

泉山区金山街道湖西路徐州云龙湖旅游景区西侧 10 米城镇雨洪排口

排污口对应的排污通道不规范

超标排放：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准：氨氮 3.11mg/l，超标 0.56 倍，总磷 0.55mg/l，超标 0.375 倍。

根据现场实际情况查明原因，开展管网调查，整治混接错接管网；对排污通道进行检修、更新，对排污通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通；布置排口预处理系统



EA-320312-0965-QT-00

泉山区火花街道汉何路东艺园林北侧 20 米丁万河灌区大中型灌区入河排口

口门建设不规范

需建立排口档案，树立排口标识牌，设置监测采样点

- 1、按要求建立排口档案，树立排口标识牌，设置监测采样点；
- 2、建立长效监管机制，定期监测排口水质.
- 3.布置排口预处理系统



EA-320312-0966-QT-00

泉山区火花街道汉何路东艺园林北侧 10 米丁万河灌区大中型灌区入河排口

.口门建设不规范

需建立排口档案，树立排口标识牌，设置监测采样点

- 1、按要求建立排口档案，树立排口标识牌，设置监测采样点；
- 2、建立长效监管机制，定期监测排口水质.
- 3.布置排口预处理系统




EA-320312-0967-QT-00


泉山区火花街道王窑河与汉何路交叉口北岸东 400 米丁万河灌区大中型灌区入河排口口门建设不规范

口门建设不规范

需建立排口档案，树立排口标识牌，设置监测采样点

- 1、按要求建立排口档案，树立排口标识牌，设置监测采样点；
- 2、建立长效监管机制，定期监测排口水质.
- 3.布置排口预处理系统

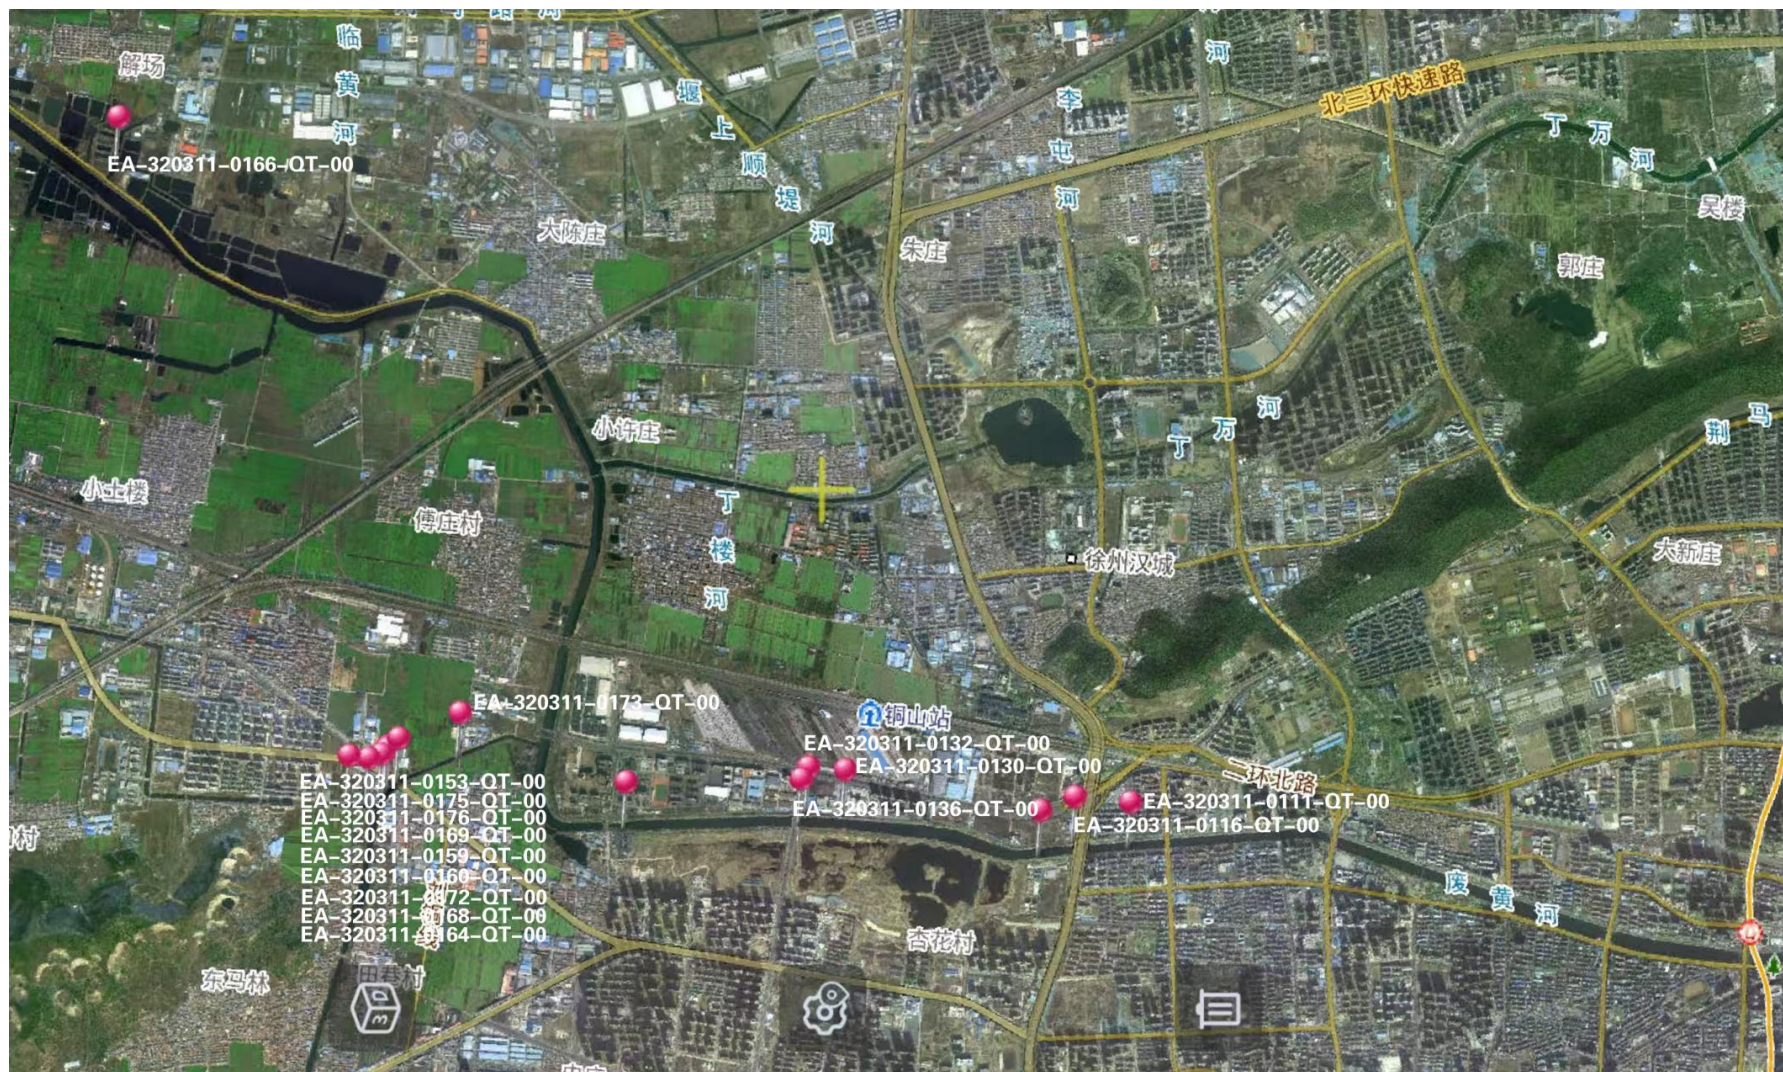

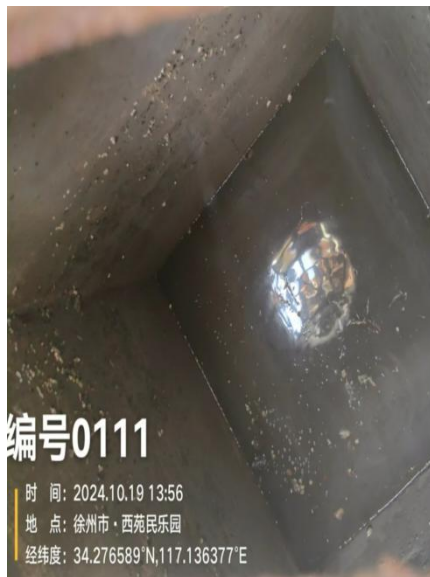

EA-320311-0111-QT-00

泉山区和平街道家宝园西苑民乐园北侧 50 米城镇雨洪排口排污口对应的排污通道不规范
超标排放：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准：COD319mg/l，超标 6.98 倍，氨氮 82.7mg/l，超标 40.35 倍，总磷 8.77mg/l，超标 20.92 倍。
根据现场实际情况查明原因，开展管网调查，整治混接错接管网；对排污通道进行检修、更新，对排污通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通。



EA-320311-0166-QT-00

泉山区古黄河观光路北侧 150 米丁万河水产养殖排口
使用该排污口的排污单位未按规定排放污水
超标排放：总氮 3.92mg/l，超标 0.31 倍，
1、采用生态养殖模式或建造净化塘等为尾水处理设施，达标排放
2、建立排口档案和长效监管机制，定期监测排口水质



EA-320311-0130-QT-00

泉山区苏山街道黄河北路中国中铁陆港城南侧 20m 城镇雨洪排口
排污口对应的排污通道不规范
超标排放：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准：COD95mg/l，超标 1.38 倍，氨氮 68.0mg/l，超标 33.0 倍，总磷 6.03mg/l，超标 14.08 倍。
根据现场实际情况查明原因，开展管网调查，整治混接错接管网；对排污通道进行检修、更新，对排污通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通；布置排口预处理系统



EA-320311-0132-QT-00

泉山区苏山街道黄河北路徐州北辰汽车销售服务有限公司西南侧 50m 城镇雨洪排口
排污口对应的排污通道不规范
超标排放：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准：COD72mg/l，超标 0.8 倍，
根据现场实际情况查明原因，开展管网调查，整治混接错接管网；对排污通道进行检修、更新，对排污通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通；



EA-320311-0136-QT-00

泉山区火花街道杏山子大道黄河桥东 5m 城镇雨洪排口排污口对应的排污通道不规范

超标排放:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准:氨氮 9.29mg/l, 超标 3.64 倍, 总磷 1.01mg/l, 超标 1.52 倍。

根据现场实际情况查明原因,开展管网调查,整治混接错接管网;对排污通道进行检修、更新,对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通;布置排口预处理系统



EA-320311-0153-QT-00

泉山区火花街道 310 国道迦密钛合金厂西侧 10 米城镇生活污水散排口

城镇污水收集管网覆盖范围内的生活污水散排口

城镇生活污水未经处理直接排放

对排口周边进行清杂,布置排口预处理系统,同时种植一定量的挺水浮叶植物



EA-320311-0159-QT-00

泉山区火花街道迦密钛合金厂西北侧 110 米城镇生活污水散排口

城镇污水收集管网覆盖范围内的生活污水散排口

城镇生活污水未经处理直接排放

根据现场实际情况查明原因,开展管网调查,整治混接错接管网;对排污通道进行检修、更新,对排污通道进行清掏,消除堵点,对排口周边进行清杂,布置排口预处理系统,同时种植一定量的挺水浮叶植物



EA-320311-0160-QT-00

泉山区火花街道迦密钛合金厂东侧 50 米城镇生活污水散排口

城镇污水收集管网覆盖范围内的生活污水散排口

城镇生活污水未经处理直接排放

根据现场实际情况查明原因,开展管网调查,整治混接错接管网;对排污通道进行检修、更新,对排污通道进行清掏,消除堵点,对排口周边进行清杂,布置排口预处理系统,同时种植一定量的挺水浮叶植物



EA-320311-0164-QT-00
泉山区火花街道彭新苑 301 国道南侧 500 米丁万河灌区大中型灌区入河排口
使用该排污口的排污单位未按规定排放污水;口门建设不规范
1、需建立排口档案,树立排口标识牌,设置监测采样点
2、超标排放: COD174mg/l, 超标 2.48 倍, 总氮 57.5mg/l, 超标 2.83 倍, 总磷 6.16mg/l, 超标 11.32 倍。
3、按要求建立排口档案,树立排口标识牌,设置监测采样点;
4、采取源头管控类措施(江苏省水污染防治条例第四十三条:农业农村主管部门和其他有关主管部门应当采取措施,指导农业生产者科学合理使用化肥和农药,鼓励施用有机肥,推广科学施肥、节水灌溉和绿色防控技术,因地制宜开展科学轮作,加强秸秆、畜禽养殖废弃物综合利用,发展种养结合的生态农业)3.布置模块化滤净系统,
5、建立长效监管机制,定期监测排口水质



EA-320311-0166-QT-00
泉山区古黄河观光路北侧 150 米丁万河水产养殖排口
使用该排污口的排污单位未按规定排放污水
超标排放: 总氮 3.92mg/l, 超标 0.31 倍
1、采用生态养殖模式或建造净化塘等为尾水处理设施,达标排放
2、建立排口档案和长效监管机制,定期监测排口水质



EA-320311-0168-QT-00
泉山区火花街道刘记驴肉狗肉村(北风景分店)南侧 20m 水质异常河汉
使用该排污口的排污单位未按规定排放污水
超标排放:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V 类标准: 氨氮 2.76mg/l, 超标 0.38 倍
排查污染源,设置规范采样点,制定日常监测计划,开展数据分析,布置生物基网及模块化滤净系统,处理达标后排放;加强日常管理,落实专业维护队伍;做好河道水域的定期巡查监管、河道岸线环境治理等措施。实施排污口规范化建设,最终形成长效管理机制。



EA-320311-0170-QT-00
泉山区火花街道迦密钛合金厂东侧 1m 城镇生活污水散排口
城镇污水收集管网覆盖范围内的生活污水散排口
城镇生活污水未经处理直接排放
根据现场实际情况查明原因,开展管网调查,整治混接错接管网;对排污通道进行检修、更新,对排污通道进行清掏,消除堵点.对排口周边进行清杂,布置排口预处理系统,同时种植一定量的挺水浮叶植物



编号0172

经纬度: 117.08546445239016, 34.277067573762466

所在地: 江苏省徐州市泉山区火花街道310国道迦密钛合金厂

时间: 2023-10-21 15:15:45

EA-320311-0172-QT-00

泉山区火花街道迦密钛合金
门厂东侧 5 米城镇生活污水散排
口

城镇污水收集管网覆盖范围
内的生活污水散排口

城镇生活污水未经处理直接
排放

根据现场实际情况查明原因，开展管网调查，整治混接错接管网；对排污通道进行检修、更新，对排污通道进行清掏，消除堵点.对排口周边进行清杂，布置排口预处理系统，同时种植一定量的挺水浮叶植物



编号0173

时 间: 2024.10.19 14:49

地 点: 徐州市 - 大雁路

经纬度: 34.278879°N 117.089457°E

今日水印
相机 相机时间

EA-320311-0173-QT-00

徐州市泉山区山区火花街
道大雁路路南 20 米丁万河灌区
大中型灌区入河排口

口门建设不规范

需建立排口档案，树立排口
标识牌，设置监测采样点

1、按要求建立排口档案，
树立排口标识牌，设置监测采样
点；

2、建立长效监管机制，定期
监测排口水质,3.布置模块化
滤净系统



编号0175

EA-320311-0175-QT-00

泉山区火花街道迦密钛合金
门厂东侧 1 米城镇生活污水散排
口

城镇污水收集管网覆盖范围
内的生活污水散排口

城镇生活污水未经处理直接
排放

根据现场实际情况查明原因，开展管网调查，整治混接错接管网；对排污通道进行检修、更新，对排污通道进行清掏，消除堵点，对排口周边进行清杂，布置排口预处理系统，同时种植一定量的挺水浮叶植物



编号0176

经纬度: 117.0849609440633, 34.276907350622

所在地: 江苏省徐州市泉山区火花街道310国道迦密钛合金厂

时间: 2023-10-21 15:15:00

EA-320311-0176-QT-00

泉山区火花街道迦密钛合金
门厂东北门 1 米城镇生活污水散
排口

城镇污水收集管网覆盖范围
内的生活污水散排口

城镇生活污水未经处理直接
排放

对排口周边进行清杂，布置
排口预处理系统，同时种植一定
量的挺水浮叶植物

四、项目清单、具体实施要求

详见竞争性磋商文件

五、其他内容和要求： 见《竞争性磋商文件》附件 6：《拟签订的合同文本》。